



АППАРАТЫ
ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ
СВАРКИ
В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

Руководство по эксплуатации



- Megamig 220S
- Megamig 270S
- Megamig 300S
- Megamig 400S
- Megamig 480
- Megamig 480 R.A.



info@blueweld.ru

www.blueweld.ru

7.1.1 Λάμπα

- Μην ακουμπάτε τη λάμπα και το καλώδιο της σε θερμά κομμάτια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τήξη των μονωτικών υλικών θέτοντας γρήγορα τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχετε περιοδικά το κράτημα της σωλήνωσης και των συνδέσεων αερίου.
- Σε κάθε αντικατάσταση του πηνίου σύρματος φυσήξτε με ξηρό πεπιεσμένο αέρα (max 5 bar) στο σπρίτλ και ελέγξτε την ακεραιότητά του.
- Ελέγχετε, πριν από κάθε χρήση, τη φθορά και τη σωστή τοποθέτηση των θερματικών μερών της λάμπας: στόμιο, σωληναράκι επαφής, διανομέας αερίου.

7.1.2 Τροφοδότη σύρματος

- Ελέγχετε συχνά τη φθορά των κυλίνδρων τροφοδοσίας, αφαιρείτε περιοδικά τη μεταλλική σκόνη που συγκεντρώθηκε στην περιοχή έλξης (κύλινδροι και σπρίτλ εισόδου και εξόδου).

7.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΒΕΒΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

Ενδεχόμενοι έλεγχοι με ηλεκτρική τάση στο εσωτερικό του συγκολλητή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία από άμεση επαφή με μέρη υπό τάση και/ή τραύματα οφειλόμενα σε άμεση επαφή με όργανα σε κίνηση.

- Περιοδικά και οποσδήποτε με συχνότητα, ανάλογα με τη χρήση και την ποσότητα σκόνης του περιβάλλοντος, ανιχνεύστε το εσωτερικό του συγκολλητή και αφαιρέστε τη σκόνη που συγκεντρώθηκε στο μετασχηματιστή, αντίσταση και ανορθωτή με ξηρό πεπιεσμένο αέρα. (μέχρι 10 bar).
- Μη κατευθύνετε τον πεπιεσμένο αέρα στις ηλεκτρικές πλακέτες. Καθαρίστε τες με μια πολύ απαλή βούρτσα ή κατάλληλα διαλυτικά.
- Με την ευκαιρία ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλισμένες και τα καμπλησμάτια δεν παρουσιάζουν βλάβες στη μόνωση.
- Στο τέλος αυτών των ενεργειών ξανατοποθετήστε τις πλάκες του συγκολλητή σφαιλιζοντας μέχρι το τέρμα τις βίδες στερέωσης.
- Αποφεύγετε απόλυτως να εκτελείτε ενέργειες συγκόλλησης με ανοιχτό συγκολλητή.

РУССКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ.....	38
2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	39
2.1 КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ.....	39
2.2 Сварочный аппарат со съёмным или отдельным устройством протягивания проволоки.....	39
2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	39
2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ.....	39
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	39
3.1 Табличка данных.....	39
3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	39
4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА.....	39
4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ..	39
5. УСТАНОВКА.....	39
5.1 СБОРКА.....	39
5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима.....	39
5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА.....	39
5.2.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ.....	39
5.2.2 ВИЛКА И РОЗЕТКА.....	39
5.3 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ.....	39

	стр.
5.3.1 Соединение газового баллона.....	39
5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки.....	39
5.3.3 Соединение горелки.....	39
5.3.4 Соединение с устройством подачи проволоки (у моделей с наружным устройством подачи проволоки).....	39
5.3.5 Рекомендации.....	39
5.3.6 Соединение блока водного охлаждения G.R.A. (только для моделей с водным охлаждением R.A.).....	39
5.4 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ.....	40
6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.....	40
6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	40
6.2 СВАРКА.....	40
6.3 СВАРКА АЛЮМИНИЯ.....	40
6.4 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА.....	40
6.5 КЛЕПКА.....	40
6.6 ПРОЦЕСС ОТПУСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА.....	40
7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	40
7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.....	40
7.1.1 Горелка.....	40
7.1.2 Подача проволоки.....	40
7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	40

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ MIG/MAG И ВО ФЛЮСЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Примечание: В приведенном далее тексте используется термин "сварочный аппарат".

1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным использованием сварочного аппарата и ознакомлен с рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с соответствующими нормами защиты и аварийными ситуациями.

(Смостри также ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ IEC или CLC/TS 62081": УСТАНОВКА И РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ).



- Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, подаваемое генератором, возрастает и может быть опасно.
- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед проведением любых работ по соединению кабелей сварки, мероприятий по проверке и ремонту.
- Выключать сварочный аппарат и отсоединять питание перед тем, как заменить изношенные детали сварочной горелки.
- Выполнить электрическую установку в соответствии с действующим законодательством и правилами техники безопасности.
- Соединять сварочную машину только с сетью питания с нейтральным проводником, соединенным с заземлением.
- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с заземлением защиты.
- Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях, и не производить сварку под дождем.
- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с плохим контактом в соединениях.
- При наличии блока охлаждения с жидкостью операции наполнения должны выполняться при выключенном сварочном аппарате, отсоединенном от сети питания.



- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержат жидкие или газообразные горючие вещества.
- Не проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлорсодержащими растворителями или близости от указанных веществ.
- Не проводить сварку на резервуарах под давлением.
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумагу, тряпки и т.д.).
- Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. Необходимо систематически проверять воздействие дыма сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.
- Избегайте нагревания баллона различными источниками тепла, в том числе и прямыми солнечными лучами (если используется).



- Применять соответствующую электроизоляцию электрода, свариваемой детали и металлических частей с заземлением, расположенных поблизости (доступных). Этого можно достичь, надев перчатки, обувь, каску и спецодежду, предусмотренные для таких целей, и посредством использования изолирующих платформ или ковров.
- Всегда защищать глаза специальными неактивными стеклами, смонтированными на маске и на каске. Пользоваться защитной невзгораемой спецодеждой, избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, производимых дугой; защита должна относиться также к прочим лицам, находящимся поблизости от дуги, при помощи экранов или не

отражающих щтор.

- Шум: Если из-за особо интенсивных операций сварки выявляется уровень ежедневного воздействия на людей (LEPd) равный или превышающий 85db(A), является обязательным пользоваться индивидуальными средствами защиты.



- Электромагнитные поля, генерируемые процессом сварки, могут влиять на работу электрооборудования и электронной аппаратуры. Люди, имеющие необходимость для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру (прим. Регулятор сердечного ритма, респиратор и т. д...), должны проконсультироваться с врачом перед тем, как находиться в зонах рядом с местом использования этого сварочного аппарата. Людям, имеющим необходимую для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру, не рекомендуется пользоваться данным сварочным аппаратом.



- Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому стандарту изделия для исключительного использования в промышленной среде и в профессиональных целях. Не гарантируется электромагнитное соответствие в домашней обстановке.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПЕРАЦИИ СВАРКИ:

- в помещении с высоким риском электрического разряда;
- в ограниченных зонах;
- при наличии возгораемых и взрывчатых материалов;
- НЕОБХОДИМО, чтобы "ответственный эксперт" предварительно оценил риск и работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в ситуации тревоги.
- НЕОБХОДИМО применять технические средства защиты, описанные в 5.10; A.7; A.9. "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".
- НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда сварочный аппарат или подающее устройство проволоки поддерживаются рабочим (наприм., посредством ремней).
- НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда рабочий приподнят над полом, за исключением случаев, когда используются платформы безопасности.
- НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ ГОРЕЛКАМИ: работая с несколькими сварочными аппаратами на одной детали или на соединенных электрически деталях возможна генерация опасной суммы "холостого" напряжения между двумя различными держателями электродов или горелками, до значения, могущего в два раза превысить допустимый предел. Необходимо, чтобы опытный координатор при помощи приборов провел измерение для определения риска и принял подходящие защитные меры, как указано в 5.9 "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".



ИСТАТОЧНЫЙ РИСК

- ОПРОКИДЫВАНИЕ: расположить сварочный аппарат на горизонтальной поверхности несущей способности, соответствующей массе; в противном случае (напр., пол под наклоном, неровный и т. д.) существует опасность опрокидывания.
- ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от предусмотренных (напр. Размораживание труб водопроводной сети).
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА: всегда прикреплять баллон специальными средствами, направленными на предотвращение случайных падений.



Защиты и подвижные части кожуха сварочного аппарата и устройства подачи проволоки должны находиться в требуемом положении, перед тем, как подсоединять сварочный аппарат к сети питания.



ВНИМАНИЕ! Любое ручное вмешательство на частях в движении устройства подачи проволоки, например:

- Замена роликов и/или направляющих проволоки;
- Введение проволоки в ролики;
- Установка катушки с проволокой;
- Очистка роликов, шестеренок и зоны, находящейся под НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ И ОТСОЕДИНЕННОМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОМ АППАРАТЕ.

- Запрещается поднимать сварочный ними.

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1 КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ (РИС. А1)

Этот сварочный аппарат является источником тока для дуговой сварки, изготовленный специально для сварки MAG углеродистых сталей или низколегированных сталей в защитном газе CO₂ или в смеси аргона/CO₂, используя электроды с обычной или порошковой проволокой (трубчатой). Они также подходят для сварки MIG нержавеющей стали в газе аргоном + 1-2% кислорода и для сварки алюминия в среде аргона, используя электрод с порошковой, по своему составу подходящей свариваемой детали. Гайка MIG обычно выполняется на оцинкованных листах проволокой из медного сплава (например, медь-кремний или медь-алюминий) в среде чистого аргона, в качестве защитного газа (99,9%)

2.2 Сварочный аппарат со съемным или отдельным устройством протягивания проволоки (РИС. А2-А3)

Сварочный аппарат с непрерывной подачей проволоки с тележкой, трехфазный, вентилируемый, для выполнения сварки MIG-MAG/FLUX и лужения, со съемным или отдельным устройством протягивания проволоки с 4 РОЛИКАМИ. Гибкость в применении с различными типами материалов, такими, как сталь, нержавеющей сталь, алюминий. Большое количество этапов регулирования напряжения дуги.

2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- горелка (с водным охлаждением у модели R.A. (модель с водным охлаждением));
- обратный кабель с зажимом заземления;
- комплект колес;
- адаптер баллона с АРГОНОМ;
- редуктор давления;
- Устройство подачи проволоки;
- блок водного охлаждения R.A. (только у моделей R.A. (с водным охлаждением))

2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ:

- электронная плата с двойной синхронизацией (у моделей, где это предусмотрено);
- узел соединительных кабелей генератор-тяга (только для сварочных аппаратов со съемным или отдельным устройством протягивания проволоки);
- блок водного охлаждения R.A. (модель с водным охлаждением) (где предусмотрено);
- (серийная принадлежность у модели R.A. (с водным охлаждением));
- Комплект подвижного кронштейна держателя горелки (где предусмотрено);
- Комплект соединительных кабелей R.A. (с водным охлаждением) 4 м, 10 м и 30 м (где предусмотрено);
- Комплект соединительных кабелей 4 м и 10 м (где предусмотрено);
- Комплект чехла бобины (где предусмотрено);
- Комплект колес устройства подачи проволоки (у моделей с наружным устройством подачи проволоки);
- Комплект сварки алюминия;
- Комплект сварки порошковой проволокой;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Таблица данных

Технические данные, характеризующие работу и пользование аппаратом, приведены на специальной табличке, их разъяснение дается ниже:

рис. В

- Соответствует Европейским нормам безопасности и требованиям к конструкции дуговых сварочных аппаратов.
- Внутренняя структурная схема сварочного аппарата.
- Символ **S**: указывает, что можно выполнять сварку в помещении с повышенным риском электрического шока (например, рядом с металлическими массами).
- Символ питающей сети:
Однофазное переменное напряжение.
Трехфазное переменное напряжение.
- Степень защиты корпуса.
- Параметры электрической сети питания:
- U_n переменное напряжение и частота питающей сети аппарата (максимальный допуск ±10 %).
- I_{max} максимальный ток, потребляемый от сети.
- I_{eff} эффективный ток, потребляемый от сети.
- Параметры сварочного контура:
- U₀ - максимальное напряжение без нагрузки (открытый контур сварки).
- I₀/U₀ ток и напряжение, соответствующие нормализованным производимые аппаратом во время сварки.
- X - коэффициент прерывистости работы. Показывает время, в течении которого аппарат может обеспечить указанный в этой же колонке ток. Коэффициент указывается в % к основному 10 - минутному циклу, (например, 60 % равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным перерывом, и т. Д.).
- A/V-A/V - указывает диапазон регулировки тока сварки (минимальный/максимальный) при соответствующем напряжении дуги.
- Серийный номер. Идентификация машины (необходим при обращении за технической помощью, запасными частями, проверке оригинальности изделия).
- Величина плавких предохранителей замедленного действия, предусматриваемых для защиты линии.
- Символы, соответствующие правилам безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая техника безопасности для дуговой сварки".
Примечание: Пример идентификационной таблички является указательным для объяснения значения символов и цифр: точные значения технических данных вашего аппарата приведены на его табличке.

3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ: смотри таблицу 1 (ТАБ. 1)
- ГОРЕЛКА: смотри таблицу 2 (ТАБ. 2)
- Устройство подачи проволоки: смотри таблицу 3 (ТАБ. 3) (модель с отдельным устройством подачи проволоки)

Вес сварочного аппарата указан в таблице 1 (Таб. 1).

4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ (рис. А)

5. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ, ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

5.1 СБОРКА (Рис. С)

Снять со сварочного аппарата упаковку, выполнить сборку отсоединенных частей, имеющихся в упаковке.

5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима (Рис. D)

5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Все сварочные аппараты, описанные в настоящем руководстве, не имеют системы подъема.

ВНИМАНИЕ! Установить сварочный аппарат на плоскую поверхность с соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.

5.2.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ

- Перед подсоединением аппарата к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты сети в месте установки техническим характеристикам, приведенным на табличке аппарата.
- Сварочный аппарат должен соединяться только с системой питания с нулевым проводником, подсоединенным к заземлению.
- Для того, чтобы удовлетворять требованиям Стандарта EN 61000-3-11 (Мерцание изображения) рекомендуется производить соединения сварочного аппарата с точками интерфейса сети питания, имеющими импеданс менее Z_{max} Z_{max} = 0.06ohm.

5.2.2 ВИЛКА И РОЗЕТКА: соединить кабель питания со стандартной вилкой

- (3 полюса + заземление), рассчитанной на потребляемый аппаратом ток. Необходимо подключать к стандартной сетевой розетке, оборудованной плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания. В таблице 1 (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, рекомендуемые для предохранителей линии замедленного действия, выбранных на основе макс. номинального тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального напряжения питания.
- Для операций изменения напряжения открыть внутреннюю часть сварочного аппарата, сняв панель и подготовив клеммник изменения напряжения так, чтобы было соответствие между соединением, указанным на табличке и имеющимся в сети напряжением.

Рис.Е

Тщательно установить на место панель, закрепив специальные винты.

Внимание! Сварочный аппарат подготовлен на заводе к наиболее высокому напряжению из имеющегося диапазона, например: U_n 400V - подготовленное на заводе напряжение.

Внимание! Несоблюдение указанных выше правил существенно снижает эффективность электрощитов, предусмотренной изготовителем (класс I) и может привести к серьезным травмам у людей (напр., электрический шок) и нанесению материального ущерба (напр., пожару).

5.3 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ

(для сварочных аппаратов с отдельным устройством подачи проволоки см. РИС. F)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

В таблице 1 (ТАБ. 1) имеются значения, рекомендуемые для кабелей сварки (в мм²) в соответствие с максимальным током сварочного аппарата.

5.3.1 Соединение газового баллона.

- Газовый баллон, устанавливаемый на опорную поверхность газового баллона сварочного аппарата: макс. 20 кг.
- Завернуть редуктор давления на клапан газового баллона, установив между ними специальный редуктор, поставляемый как принадлежность, при использовании газа Аргона или смеси аргона/CO₂.
- Надеть газовую трубку на выводы редуктора баллона и затянуть ее металлическим хомутом.
- Ослабить регулировочное кольцо редуктора давления перед тем, как открывать клапан баллона.

5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки

Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварному соединению. Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

5.3.3 Соединение горелки

Вставить горелку в предназначенное для этого соединение, до конца вручную закрутив зажимное кольцо. Подготовить к первой загрузке проволоки, демонтировав сопло и контактную трубку, для облегчения выхода.

5.3.4 Соединение с устройством подачи проволоки (у моделей с наружным устройством подачи проволоки)

- Выполнить соединения с генератором тока (задняя панель):
- кабель тока сварки с быстрым соединением (+);
- кабель управления к соответствующему соединителю.
- Обратит внимание, чтобы соединители были хорошо закручены, чтобы избежать перегрева и потери эффективности.
- Соединить газовую трубку, идущую от редуктора давления баллона и закрепить её металлическим хомутом в комплекте.

5.3.5 Рекомендации

- Закрутить до конца соединители кабелей сварки в быстрых соединениях (если имеются), для обеспечения хорошего электрического контакта; в противном случае произойдет перегрев самих соединителей с их последующим быстрым износом и потерей эффективности.
- Использовать как можно более короткие кабели сварки.
- Избегать пользоваться металлическими структурами, не относящимися к обрабатываемой детали, вместо кабеля возврата тока сварки; это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке.

5.3.6 Соединение блока водного охлаждения G.R.A. (только для моделей с водным охлаждением R.A.) (РИС. G)

- Снять кожух сварочного аппарата (1).
- Вставить G.R.A. (2).
- Закрепить G.R.A. сзади при помощи винтов в комплекте.
- Закрывать кожух сварочного аппарата (3).
- Соединить G.R.A. со сварочным аппаратом при помощи кабеля в комплекте.
- Соединить трубы с водой с быстрыми соединениями.
- Включить G.R.A., следуя процедуре, описанной в прилагаемом к блоку охлаждения руководстве.

ВНИМАНИЕ: когда розетка питания для блока водного охлаждения не используется, необходимо вставить специальную вилку, прилагаемую в комплекте к сварочному аппарату.

5.4 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ (Рис.Н-Н1-Н2)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧИНАТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ ПРОВОЛОКИ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВЫКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЛАНГ И НАКОНЕЧНИК СВАРОЧНОГО ПИСТОЛЕТА СООТВЕТСТВУЮТ ТИПУ И ДИАМЕТРУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОВОЛОКИ И ПРАВИЛЬНО ПРИСОЕДИНЕНЫ. НА ЭТАПАХ ЗАПРАВКИ ПРОВОЛОКИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ.

- Открыть размотыватель.
- Надеть катушку с проволокой на шпиндель, проверьте, что стержень протаскивания шпинделя правильно установлен в соответствующем отверстии (1а).
- Поднимите верхний нажимной ролик (и) и отведите его(их) от нижнего ролика (ов) (2а).
- Проверить, что ролики/ролик протягивания подходит к типу используемой проволоки (2б).
- Возьмите свободный конец сварочной проволоки на катушке и обрежьте погнутую часть проволоки так, чтобы на торцевой и боковой частях проволоки не было заусенцев. Поверните катушку в направлении против часовой стрелки и вставьте конец проволоки в направляющую трубку, протолкните его на глубину примерно 50 - 100 мм в направляющее отверстие сварочного рукава (2с).
- Установите на место верхний нажимной ролик, и регулятором величины давления установите среднюю величину давления прижимного ролика. Убедитесь, что проволока находится в специальной борозде нижнего ролика (3).
- Затормозите слегка шпиндель, воздействуя на специальный регулировочный винт (1б).
- Снять сопло и контактную трубку (4а).
- Вставьте вилку сварочного аппарата в розетку питания, включите сварочный аппарат, нажмите на кнопку горелки или на кнопку движения проволоки на панели управления (если имеются), подождите, пока проволока не пройдет по всему направляющему шлангу и ее конец не покажется на 10 - 15 см из передней части горелки и отпустите кнопку.

Внимание! В течении данной операции проволока находится под напряжением и испытывает механические нагрузки, поэтому в случае несоблюдения техники безопасности, может привести к электрическому шоку, ранениям и привести к загоранию нежелательных электрических дуг:

- Не направляйте горелку в сторону тела.
- Не подносите горелку близко к газовому баллону.
- Заново монтировать на горелку контактную трубку и сопло (4б).
- Настройте механизм подачи проволоки так, чтобы проволока подавалась плавно и без рывков. Отрегулируйте давление роликов и тормозящее усилие шпинделя на катушку так, чтобы усилие было минимальным, но проволока не проскальзывала в борозде и при прекращении подачи не образовывалась петля из проволоки под воздействием инерции катушки.
- Обрежьте выступающий конец проволоки из наконечника так, чтобы осталось 10-15 мм.
- Закройте отделение для размотывателя.

6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Вставить вилку массы в розетку (-) (для сварочных аппаратов, оборудованных одной вилкой массы).
- Вставить разъем массы в нужный быстрый разъем (-), в зависимости от свариваемого материала (для сварочных аппаратов, оснащенных 2 или более разъемами массы).
 - быстрый разъем (-) с макс. реактивным сопротивлением (M) или позиция 2-3 для материала алюминия или производных сплавов (Al), сплавов меди (CuAl/CuSi).
 - быстрый разъем (-) с мин. реактивным сопротивлением (m) или позиция 1-2 для нержавеющей стали (SS), углеродистой или низколегированной стали (Fe).
- Соединить обратный кабель со свариваемой деталью.
- Открыть и отрегулировать поток защитного газа при помощи редуктора давления (5-7 л/мин).
- Включить сварочный аппарат и задать ток сварки, посредством поворотного коммутатора.

Рис. I

6.2 СВАРКА (РИС. L)

После того, как оборудование было подготовлено посредством операций, указанных ранее, достаточно установить зажим массы в контакт со свариваемой деталью и нажать на кнопку на горелке. Следует поддерживать горелку на определенном расстоянии от детали.

Для сложных сварок следует провести пробы на бракованных деталях, одновременно поворачивая регулировочные рукоятки для улучшения процесса сварки. Если дуга плавится каплями и затухает, необходимо увеличить скорость проволоки или уменьшить величину тока. Если проволока сильно упирается в деталь и приводит к отбрасыванию материала, необходимо снизить скорость проволоки.

Следует помнить, что каждая проволока дает наилучший результат с определенной скоростью движения вперед. Поэтому, для длительных и сложных операций следует провести пробы с проволокой различного диаметра, для выбора наиболее подходящей проволоки.

6.3 СВАРКА АЛЮМИНИЯ

Для данного типа сварки в качестве защитного газа используется аргон или смесь аргон-гелий. Используемая проволока должна иметь те же характеристики, что и свариваемый материал. В любом случае предпочтительнее использовать более высоко легированную проволоку (например, алюминий/кремний), и никогда не использовать проволоку из чистого алюминия.

Сварка MIG алюминия не представляет особых сложностей, за исключением обеспечения хорошего протягивания проволоки по горелке, поскольку, как известно, алюминий обладает низкими механическими характеристиками и трудности при протягивании тем больше, чем меньше ш проволоки.

Эту проблему можно решить, выполнив следующие модификации:

- 1 - Заменить рукав горелки моделью из тефлона. Для снятия достаточно ослабить установочные болты на концах горелки.
- 2 - Использовать контактные трубки для алюминия.
- 3 - Заменить ролики протягивания проволоки на подходящие для алюминия.
- 4 - Заменить стальной шланг устройства направления проволоки на входе на тефлоновый.

Перечисленные выше части имеются в качестве принадлежностей для алюминия, предлагаемых в качестве опции.

6.4 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА (РИС. M)

При помощи аппарата, использующего проволоку, можно соединять наложенный друг на друга металлический лист, выполняя точечную сварку с наплавлением материала.

Эта установка особенно хорошо подходит для данных целей, поскольку оборудована регулируемым таймером, что позволяет выбрать наиболее подходящее время точечной сварки и, следовательно, выполнять точки с одинаковыми характеристиками.

Для использования оборудования для точечной сварки, необходимо провести следующие подготовительные операции:

- Заменить сопло горелки на специальный тип для точечной сварки, поставляемый в качестве принадлежности. Это сопло отличается цилиндрической формой и имеет на конечной части отверстия для выхода газа.
- Установить регулировочный коммутатор тока в положение "максимум".
- Отрегулировать скорость движения вперед почти на максимальную величину.
- Установить девиатор в положение "ТАЙМЕР".
- Отрегулировать время точечной сварки, в зависимости от толщины соединяемых листов.

Для выполнения точечной сварки сопло горелки помещают на плоскость первого листа, нажимают на кнопку горелки для пуска сварки: проволока расплавляет первый лист, проходит через него и проникает в другой лист, образуя таким образом клин расплава между двумя листами.

Следует нажимать на кнопку до тех пор, пока таймер не прервет сварку. Этим способом можно выполнять точечную сварку даже в условиях, не позволяющих работать традиционным аппаратам контактной сварки, поскольку можно соединить листы, доступ к которым сзади невозможен, например, коробчатой формы.

Дополнительно, уменьшена нагрузка на оператора, с учетом легкости горелки. Ограничения использования данной системы связаны с толщиной первого листа, а второй лист может иметь большую толщину.

6.5 КЛЕПКА (РИС. N)

Эта операция возможна только при помощи компактных сварочных аппаратов с вилкой заземления. Этот процесс позволяет приподнять вдавленные или деформированные металлические листы, без необходимости ударов с обратной стороны. Это необходимо в случаях ремонта частей кузова автомобиля, доступ к которым сзади невозможен.

- Операция выполняется следующим образом:
- Заменить сопло горелки на специальное сопло для клепки, у которого с боковой стороны имеется гнездо для клепки.
 - Установить регулировочный коммутатор тока в положение 3.
 - Отрегулировать скорость, в зависимости от тока и от ш используемой проволоки, как если бы вам необходимо было провести операцию по сварке.
 - Установить девиатор в положение "ТАЙМЕР".
 - Отрегулировать время на 1 - 1,5 секунды.

Таким образом будет выполнена точка сварки, соответствующая головке клепки, формируя его соединение с листом. Теперь будет возможно, используя специальный инструмент, приподнять вдавленный лист.

6.6 ПРОЦЕСС ОТПУСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА (РИС. O)

Эта операция возможна при помощи компактных сварочных аппаратов с одной или несколькими вилками заземления.

Для выполнения данного процесса запросить соответствующую упаковку. В автомастерской, после проведения сварки или нанесения ударов молотком, лист теряет свои первоначальные свойства и для возвращения листа к первоначальному состоянию, оператор использовал кислородно-ацетиленовую горелку, при помощи которой нагревал лист до температуры около 800°C, быстро охлаждая ее затем при помощи пропитанной водой тряпки.

При желании, можно полностью заменить кислородно-ацетиленовую горелку, и процедура отпуска выполняется, как описано далее:

- Снять сопло горелки и вставить специальный держатель электрода, а затем угольный электрод, закрутив специальную рукоятку.
- Установить в положение 1 регулировочную рукоятку (более высокие положения приведут к слишком сильному нагреву электрода и оборудования).
- Снять давление с роликов протягивания, путем отщепления пружины, чтобы избежать протягивания проволоки в горелку.

Если отпускаемая часть захватывает только небольшую зону, выполнять операцию, как точечную сварку, приводя в контакт концевую часть электрода с листом на время, достаточное для ее нагрева, и для быстрого последующего охлаждения при помощи тряпки, пропитанной водой. Если отпускаемая часть более широкая, следует вращать электрод.

ВНИМАНИЕ:

- Сигнальная лампа включается в состоянии перегрева, прерывая подачу тока; восстановление автоматическое, спустя несколько минут охлаждения.

7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: ОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

7.1.1 Горелка

- Не оставляйте горелку или её кабель на горячих предметах, это может привести к расплавлению изоляции и сделать горелку и кабель непригодными к работе.
- Регулярно проверяйте крепление труб и патрубков подачи газа.
- При каждой смене катушки со сварочной проволокой продувайте сухим сжатым воздухом под давлением не более 5 бар шланг подачи проволоки и проверяйте его состояние.
- Проверить, перед каждым использованием, степень износа и правильность монтажа конечных частей горелки: сопло, контактная трубка, диффузор газа.

7.1.2 Поддача проволоки

- Проверить степень износа роликов, протягивающих проволоку. Периодически удалять металлическую пыль, откладывающуюся в зоне протягивания (ролики и направляющая проволоки на входе и выходе).

7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПЕРСОНАЛОМ.

 
 


ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, НЕ ОТСОЕДИНИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.









Выполнение проверок под напряжением может привести к серьезным электротравмам, так как возможен непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата и/или повреждениям вследствие контакта с частями в движении.

- Регулярно осматривайте внутреннюю часть аппарата, в зависимости от частоты использования и заполненности рабочего места. Удаляйте накопившуюся на трансформаторе, сопротивлении и выпрямителе пыль при помощи струи сухого сжатого воздуха с низким давлением (макс. 10 бар).
- Не направлять струю сжатого воздуха на электрические платы; произвести их очистку очень мягкой щеткой или специальными растворителями.
- Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо закручены и на кабелепроводах отсутствуют повреждения изоляции.
- После окончания операции техобслуживания верните панели аппарата на место и хорошо закрутите все крепежные винты.
- Никогда не проводите сварку при открытой машине.

 

TAB.1  
WELDING MACHINE TECHNICAL DATA - DATI TECNICI SALDATRICE

							
		230V	400V	230V	400V		mm ²
AC	I ₂ max	230V	400V	230V	400V	mm ²	kg
	200	T16A	T10A	16A	16A	16	65
	240	T16A	T10A	16A	16A	25	75
	300	T16A	T10A	16A	16A	25	94
	400	T25A	T16A	32A	16A	35	100
420	T40A	T25A	63A	32A	70	100 (114 R.A.)	


 



TAB.2  
TORCH TECHNICAL DATA - DATI TECNICI TORCIA

MODELLO MODEL	CLASSE DI APPARTENENZA/CLASSIFICATION: 113V				
I ₂ max (A)	I max (A)	X (%)		 Ømm	
200	180	60	CO ₂	Fe 0,6 ÷ 1	
	150	60	Ar/CO ₂ Mix	Al 0,8 ÷ 1	
240 300	230	60	CO ₂	Fe 0,6 ÷ 1,2	
	200	60	Ar/CO ₂ Mix	Al 0,8 ÷ 1	
400	340	60	CO ₂	Fe 0,8 ÷ 1,6	
	320	60	Ar/CO ₂ Mix	Al 1 ÷ 1,6	
420	380	60	CO ₂	Fe 1 ÷ 1,6	
	360	60	Ar/CO ₂ Mix	Al 1 ÷ 1,6	
420 R.A.	500	100	CO ₂	Fe 1 ÷ 2,4	
	450	100	Ar/CO ₂ Mix	Al 1 ÷ 1,6	

LEGENDA/KEY:

- Fe = ACCIAIO
STEEL
- Al = ALLUMINIO
ALUMINIUM
- Co = FILO ANIMATO
TUBULAR WIRE
- * = FFFREDDAMENTO
COOLING
-  = ARIA/GAS
AIR/GAS
-  = ACQUA
WATER

TAB.3  
TECHNICAL DATA FOR THE WIRE FEEDER - DATI TECNICI ALIMENTATORE DI FILO

I ₂ max		 Ømm	 SPEED m/min		
420A X=30%	S300 B300 BS300 18kg	STEEL: 0.6 ÷ 1.6 AL: 1 ÷ 1.6 CO: 1 ÷ 2.4	1 ÷ 19	max 4bar CO ₂ Ar Argon Mix	14



- This wire feeder is designed for use only and exclusively together with the specific welding machine and independent use is ABSOLUTELY PROHIBITED.
- Questo alimentatore di filo può essere messo in funzione esclusivamente in abbinamento alla specifica saldatrice; è VIETATO l'utilizzo in modo autonomo.

FIG. A1

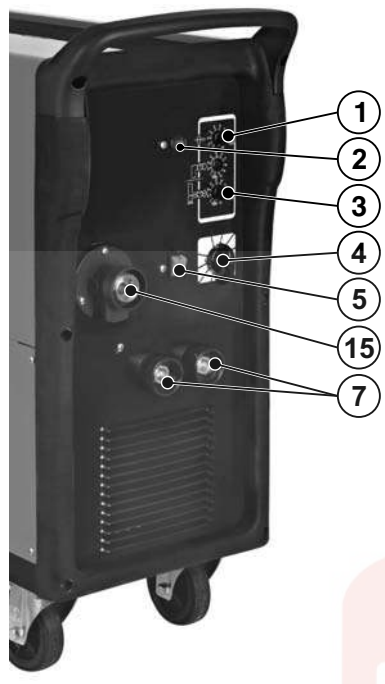


FIG. A2


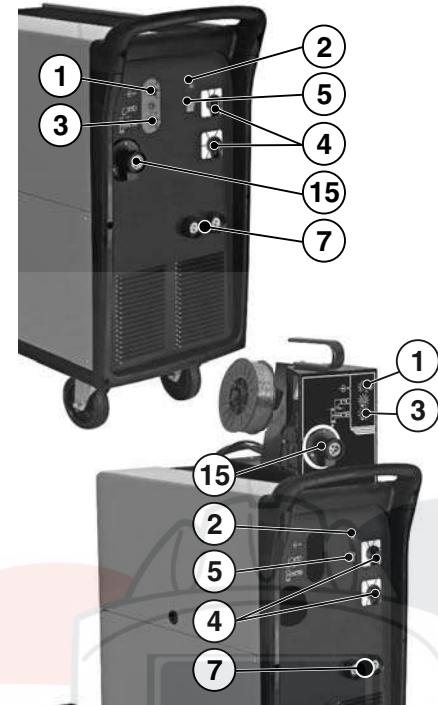


FIG. A3

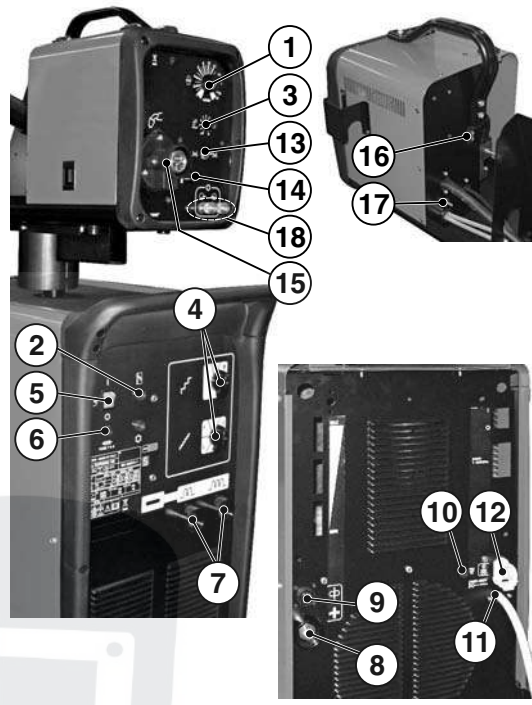

- GB**
- Wire feed rate
 - Thermostat trigger light
 - Welding time
 - Arc voltage adjustment
 - Main switch
 - Fuse
 - Earth cable connection sockets
 - Wire feeder connection socket
 - Low voltage multi-pin wire feeder connector
 - Water cooling unit fuse
 - Power supply cable input with cable lock
 - 5-pin connector for water cooling unit
 - Torch button function selector switch (2T-4T)
 - Solenoid valve activated indicator light
 - Quick coupling torch connector
 - Low voltage fuse
 - Gas pipe connector
 - Quick couplers for torch water pipes
- I**
- Velocidade do fio
 - Lâmpada intervento termostato
 - Tempo de soldadura
 - Regulação tensão de arco
 - Interruptor geral
 - Fusível
 - Tomadas de ligação cabo massa
 - Tomada de ligação alimentador de fio
 - Conector multipolar baixa tensão alimentador de fio
 - Fusível de conjunto de arrefecimento da água
 - Entrada de cabo de alimentação com bloqueador do cabo
 - Conector 5p para conjunto de arrefecimento da água
 - Lâmpada de função botão tocha (2T-4T)
 - Lâmpada sinalização válvula solenóide activa
 - Conector rápido engate tocha
 - Fusível baixa tensão
 - União tubo de gás
 - União rápida para tubagens da água da tocha
- NL**
- Tijd lassen
 - Hoofdschakelaar
 - Hoofdschakelaar
 - Lamp ingreep thermostaat
 - Snelheids van draad
 - Verzekering
 - Contingente verbinding massakabel
 - Contact verbinding draadvoeder
 - Meerpolig connector lage spanning
 - Zekering groep waterkoeling ingang voedingskabel met kabelklemmer
 - Connector 5p voor groep waterkoeling
 - Selectietoets functie drukknop toorts (2T-4T)
 - Snel lamp elektrokleppen actief
 - Connector snelkoppeling toorts
 - Gasleiding aansluiting
 - Aansluiting gaspijp
 - Snelkoppelingen voor buizen water toorts
- DK**
- Trædens hastighed
 - Lampe for termostatudløsning
 - Vejsvædt
 - Regulering af buespænding
 - Hovedafbryder
 - Sikring
 - Maadtiltusskæpelin kytentæpistokkeet
 - Langansyöttölaiteen yhtälaitte
 - Langansyöttölaiteen matalajännitteinen monipolinen yhdistäjä
 - Vesijähtytysryhman sulake
 - Virtäkaapelin sisäantolu
 - Vesijähtytysryhmän sulake
 - vesijähtytysryhmää varten
 - Hiitasuspään painonapin toiminnan valitsin (2T-4T)
 - Merkivalvo: sähköventtiili päällä
 - Hiitasuspään kiinnityksen nopea yhdistäjä
 - Matalajännitteinen sulake
 - Kaasuputken liitos
 - Nopasäätö liitoset hiitasuspään vesiputkille
- RU**
- Скорость провода
 - Лампа вмешательства термостата
 - Время сварки
 - Регулирование напряжения горения
 - Главный выключатель
 - Предохранитель
 - Розетки соединения кабеля массы
 - Розетки соединения устройства подачи проволоки
 - Многополюсный соединитель низкого напряжения устройства подачи проволоки
 - Плавкий предохранитель блока водного охлаждения
 - Вход кабеля питания с блокировкой кабеля
 - Соединитель 5p для блока водного охлаждения
 - Селектор выбора функции кнопки горелки (2T-4T)
 - Сигнальная лампа включенного электроклапана
 - Быстросъемные соединения для горелки
 - Предохранитель низкого напряжения
 - Соединение газовой трубы
 - Быстросъемные соединения для труб воды горелки
- SK**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Doba zvarania
 - Regulacia napätia oblouku
 - Glavný vypínač
 - Pojistka
 - Zásuvky na pripojenie zemničného kábla
 - Zásuvka na pripojenie podávača drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodného podávača drátu
 - Voľic funkcie tlačidla svařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka pro pripojení svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou svařovací pistole
- SI**
- Hitrost žice
 - Lučka za opozorilo o posegu termostata
 - Čas varjenja
 - Regulacija napetosti loka
 - Glavna stikalo
 - Varnovalka
 - Vizkičnica za povezavo masnega kabla
 - Vizkičnica za povezavo podajnika žice
 - Večpolni nizkonapetostni priključek za varjalniški žice
 - Učistilnik za sklop vodnega hlajenja
 - Hitri spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka
- EE**
- Traadi kiirus
 - Elektronillemiskaitse signaallamp
 - Keetvuseaeg
 - Kaarepinge reguleerimine
 - Kaitsekork
 - Maanduskabli ühenduspistikud
 - Metansaanõud võrdvõrdne drošinätis
 - Traaditöö madala pinga mittepolaarne pistmik
 - Vesijähtusseadme kaitsekork
 - Toitekaabel koos kaabliklambaga
 - 5 p ühendus vesijähtusseadme jaoks
 - Aktiivse elektroventiili signaallamp
 - Poleti otsaku kiripistik
 - Maanduskabli ühenduspistikud
 - Maanduskabli ühenduspistikud
- LV**
- Stieples strūms
 - Termosiatā iedarbošanās lampiņa
 - Metānsaņķurņa drošinātājs
 - Loka sprieguma regulēšana
 - Gaiensvārstiēds
 - Simsaitis
 - Massas vada pieslēgšanas ligzdas
 - Stieples padeves ierīces pieslēgšanas ligzda
 - Stieples padeves ierīces zema sprieguma daudzpolu savienotājs
 - Udens dzesēšanas mezgla drošinātājs
 - Barošana vada ieeja ar vada bloķētāju savienotājs
 - Udens dzesēšanas mezgla 5p savienotājs
 - Deģļa podgājs funkcijas pārslēdzējs (2T-4T)
 - 14) Tīrītāja (bušona) aktivācijas signāllampaiņa
 - Atlas pieslēgšanas savienotājs deģļa pieslēgšanai
 - Čerme sprādzēšanas drošinātājs
 - Čāzes caurules savienotājuzdeva
 - Atlas pieslēgšanas savienotājuzdevas deģļa udens caurule
- BG**
- Скорост на електродржата тел
 - Предпазител ниско напрежение
 - Време на заваряване
 - Регулиране на напрежението в държата
 - Главен прекъсвач
 - Предпазител
 - Контакти за свързване на замасляващия контакт за свързване на захранващия с тел устройство
 - Контакт за свързване на захранващия с тел устройство
 - 5-полков конектор с ниско напрежение за захранващия с тел устройство
 - Предпазител (бушон) на групата за охлаждане на водата
 - Вход за захранващ кабел с блокировка на кабела
 - Конектор 5p на групата за охлаждане на водата
 - Селекторен блок за избор на функция (2T-4T) / 2 стъпката или 4 стъпки (такта)
 - Селекторен блок за активна електроклапана
 - Конектор за свързване на горелката
 - Предпазител ниско напрежение
 - Съединение за тръбата на газта
 - Съединение за тръбите на водата за горелката

- P**
- Velocidade do fio
 - Lâmpada intervento termostato
 - Tempo de soldadura
 - Regulação tensão de arco
 - Interruptor geral
 - Fusível
 - Tomadas de ligação cabo massa
 - Tomada de ligação alimentador de fio
 - Conector multipolar baixa tensão alimentador de fio
 - Fusível de conjunto de arrefecimento da água
 - Entrada de cabo de alimentação com bloqueador do cabo
 - Conector 5p para conjunto de arrefecimento da água
 - Lâmpada de função botão tocha (2T-4T)
 - Lâmpada sinalização válvula solenóide activa
 - Conector rápido engate tocha
 - Fusível baixa tensão
 - União tubo de gás
 - União rápida para tubagens da água da tocha
- S**
- Trædens hastighed
 - Lampa for ingreep termostaat
 - Vejsvædt
 - Regulering av bågens spænding
 - Hovedafbryder
 - Sikring
 - Uttag for anslutning av massakabel
 - Uttag for anslutning av trådmatere
 - Flerpoligt anslutningsdon lågsppænding for trådmatere
 - Sikring enhet for kylning med vatten
 - Inttag matningskabel med kabelklämma
 - Kopplingsdon 5p för enhet för kylning med vatten
 - Väljare funktion för knappen på skärbrännare (2T-4T)
 - Sigillering elektromagnetisk ventil i funktion
 - Snabbkoppling låste skärbrännare
 - Sikring lågsppænding
 - Anslutning gasledning
 - Snabbkopplingar för vattenslangar till skärbrännaren
- GR**
- Ταχύτητα σύρματος
 - Λύχνια επέμβασης θερμοστάτη
 - Χρόνος συγκόλλησης
 - Ρύθμιση τάσης τόξου
 - Γενικός διακόπτης
 - Ασφάλεια
 - Πρίζες σύνδεσης καλωδίου σμάματος
 - Πρίζες σύνδεσης τροφοδοσίας σύρματος
 - Πολιπόλοιο σύνδεσης χαμηλής τάσης τροφοδοσίας σύρματος
 - Ασφάλεια υδρικού μονάδας νερού
 - Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας με υπηλοκράτηση καλωδίου
 - Πρίζες 5p για υδρική μονάδα νερού
 - Επιλογή λειτουργίας πλκτροβότασης (2T-4T)
 - Λύχνια σήμανσης ηλεκτροβαλβίδα ενεργή
 - Ταχυσύνοδος λάμπας
 - Ασφάλεια χαμηλής τάσης
 - Σύνδεση σωλήνα αερίου
 - Ταχυσύνοδοι για σωληνώσεις νερού λάμπας
- RU**
- Скорость провода
 - Лампа вмешательства термостата
 - Время сварки
 - Регулирование напряжения горения
 - Главный выключатель
 - Предохранитель
 - Розетки соединения кабеля массы
 - Розетки соединения устройства подачи проволоки
 - Многополюсный соединитель низкого напряжения устройства подачи проволоки
 - Плавкий предохранитель блока водного охлаждения
 - Вход кабеля питания с блокировкой кабеля
 - Соединитель 5p для блока водного охлаждения
 - Селектор выбора функции кнопки горелки (2T-4T)
 - Сигнальная лампа включенного электроклапана
 - Быстросъемные соединения для горелки
 - Предохранитель низкого напряжения
 - Соединение газовой трубы
 - Быстросъемные соединения для труб воды горелки
- SK**
- Huzai sebesség
 - Hőszabályzó-beavatkozás lámpája
 - Hőszabályzó idő
 - Vészjelzőszéklet szabályozása
 - Főkapcsoló
 - Pótkapcsoló
 - Földkábel csatlakozás
 - Huzal adagoló kistesztűségű sokpólusú csatlakozódugó
 - Biztosíték vízűtéshez egysegű
 - Tápkábel csatlakozás kábelzáróval
 - 5p csatlakozóháza a vízűtéshez egysegű számára
 - Páka nyomógombos funkció szelektora (2 UT, 4 UT)
 - 14) Aktiv elektrozelep jeztőlámpa
 - Páka bekapcsoló kábelzáró dugó
 - Kiesztűségű biztosíték
 - Gázcső bekötés
 - Vészjelző dugók a páka vízvezetékéhez
- H**
- Trædens hastighed
 - Lampe for aktivering av termostaten
 - Vejsvædt
 - Regulering av buespennin
 - Hovedafbryter
 - Sikring
 - Jordeledningsnett kopplingsuttak
 - Koplingsuttak for trådrøyner
 - Flerpolig kopplingsnett med lav spennin til trådrøyner
 - Sikringsgruppe til vannkølingsgruppen for vann
 - Inngang til strømtilførselskabel med kabelklemmer
 - Kontakt 5p til vannkølingsgruppen
 - Inngang til sveisebrennerens funksjonstast (2T-4T)
 - 14) Signaleringslampe ved aktivert elektrisk
 - Hurtigkopling til sveisebrennerens feste
 - Sikring med lav spennin
 - Gassørets kopling
- N**
- Trædens hastighed
 - Lampe for aktivering av termostaten
 - Vejsvædt
 - Regulering av buespennin
 - Hovedafbryter
 - Sikring
 - Jordeledningsnett kopplingsuttak
 - Koplingsuttak for trådrøyner
 - Flerpolig kopplingsnett med lav spennin til trådrøyner
 - Sikringsgruppe til vannkølingsgruppen for vann
 - Inngang til strømtilførselskabel med kabelklemmer
 - Kontakt 5p til vannkølingsgruppen
 - Inngang til sveisebrennerens funksjonstast (2T-4T)
 - 14) Signaleringslampe ved aktivert elektrisk
 - Hurtigkopling til sveisebrennerens feste
 - Sikring med lav spennin
 - Gassørets kopling
- RO**
- Viteza sârmei
 - Lampă de intervenție a termostatalui
 - Temp de sudare
 - Lučka za signaliziranje aktivneja elektroventil
 - Hitel priključek za priključevanje baterije
 - Hitel priključek za priključevanje elektroodnoga držala
 - Hitel priključek za spoj vodnega hlajenja
 - Hitel spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka

- PL**
- Predkosk drutu
 - Lampka zadzialania termostatu
 - Czas trwania spawania
 - Regulacja napiecia luku
 - Wylacznik glówny
 - Bezpiecznik
 - Gniazda do podlaczania przewodu masy
 - Wtyczka do podlaczania podajnika drutu
 - Łącznik wielobiegowny niskiego napiecia dla podajnika drutu
 - Bezpiecznik systemu chłodzenia wodnego
 - Wtyczka przewodu zasilania z blokadą kabla
 - Łącznik 5-biegowny dla systemu chłodzenia wodnego
 - Przelicznik wyboru trybu funkcji przycisku uchwyty spawalniczej (2T/4T)
 - Szybkolącznik do polaczenia rur wody w uchwyty spawalniczym
- CZ**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Regulace napětí oblouku
 - Hlavní vypínač
 - Zásuvky pro připojení zemničného káblu
 - Zásuvka pro připojení podávče drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodního podávče drátu
 - Voľic funkcie tlačidla svařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka pro pripojení svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou svařovací pistole
- DK**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Regulacia napätia oblouku
 - Hlavný vypínač
 - Zásuvky pro připojení zemničného káblu
 - Zásuvka pro připojení podávče drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodního podávče drátu
 - Voľic funkcie tlačidla svařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka pro pripojení svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou svařovací pistole
- SK**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Doba zvarania
 - Regulacia napätia oblouku
 - Glavný vypínač
 - Pojistka
 - Zásuvky na pripojenie zemničného kábla
 - Zásuvka na pripojenie podávača drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodného podávača drátu
 - Voľic funkcie tlačidla zvařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka na pripojenie svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou zvařovací pistole
- SI**
- Hitrost žice
 - Lučka za opozorilo o posegu termostata
 - Čas varjenja
 - Regulacija napetosti loka
 - Glavna stikalo
 - Varnovalka
 - Vizkičnica za povezavo masnega kabla
 - Vizkičnica za povezavo podajnika žice
 - Večpolni nizkonapetostni priključek za varjalniški žice
 - Učistilnik za sklop vodnega hlajenja
 - Hitri spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka
- RO**
- Viteza sârmei
 - Lampă de intervenție a termostatalui
 - Temp de sudare
 - Lučka za signaliziranje aktivneja elektroventil
 - Hitel priključek za priključevanje baterije
 - Hitel priključek za priključevanje elektroodnoga držala
 - Hitel priključek za spoj vodnega hlajenja
 - Hitel spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka

- LT**
- Vielos padavimo greitis
 - Termostato įsijungimo lemputė
 - Swirtimo tūris
 - Lanko (tampos) reguliavimas
 - Pagrindinis įjunkis
 - Lydis sausgukis
 - Įzeminimo laidų sujungimo laidai
 - Vielos tektuvo sujungimo laidas
 - Sausguko žemos (tampos) vielos tektuvo jungtis
 - Aušinimo vandeniu sistemoms lydis
 - Mažinimo laidų įėjimas su laidų fiksatoriumi
 - 5 p jungtis aušinimo vandeniu sistemai
 - Deģligio mygtuko veikimo selektorius (2-4 takta)
 - Elektronio vožtuvo veikimo signalinė lemputė
 - Termostato prijungimo paviršinīs lidzas
 - Zemos tampos lydis sausgukis
 - Diui vamzdžio sandūra
 - Deģligio paviršinīs sandūros vandens zarnelės
- EE**
- Traadi kiirus
 - Elektronillemiskaitse signaallamp
 - Keetvuseaeg
 - Kaarepinge reguleerimine
 - Kaitsekork
 - Maanduskabli ühenduspistikud
 - Metansaanõud võrdvõrdne drošinätis
 - Traaditöö madala pinga mittepolaarne pistmik
 - Vesijähtusseadme kaitsekork
 - Toitekaabel koos kaabliklambaga
 - 5 p ühendus vesijähtusseadme jaoks
 - Aktiivse elektroventiili signaallamp
 - Poleti otsaku kiripistik
 - Maanduskabli ühenduspistikud
 - Maanduskabli ühenduspistikud
- LV**
- Stieples strūms
 - Termosiatā iedarbošanās lampiņa
 - Metānsaņķurņa drošinātājs
 - Loka sprieguma regulēšana
 - Gaiensvārstiēds
 - Simsaitis
 - Massas vada pieslēgšanas ligzdas
 - Stieples padeves ierīces pieslēgšanas ligzda
 - Stieples padeves ierīces zema sprieguma daudzpolu savienotājs
 - Udens dzesēšanas mezgla drošinātājs
 - Barošana vada ieeja ar vada bloķētāju savienotājs
 - Udens dzesēšanas mezgla 5p savienotājs
 - Deģļa podgājs funkcijas pārslēdzējs (2T-4T)
 - 14) Tīrītāja (bušona) aktivācijas signāllampaiņa
 - Atlas pieslēgšanas savienotājs deģļa pieslēgšanai
 - Čerme sprādzēšanas drošinātājs
 - Čāzes caurules savienotājuzdeva
 - Atlas pieslēgšanas savienotājuzdevas deģļa udens caurule
- BG**
- Скорост на електродржата тел
 - Предпазител ниско напрежение
 - Време на заваряване
 - Регулиране на напрежението в държата
 - Главен прекъсвач
 - Предпазител
 - Контакти за свързване на замасляващия контакт за свързване на захранващия с тел устройство
 - Контакт за свързване на захранващия с тел устройство
 - 5-полков конектор с ниско напрежение за захранващия с тел устройство
 - Предпазител (бушон) на групата за охлаждане на водата
 - Вход за захранващ кабел с блокировка на кабела
 - Конектор 5p на групата за охлаждане на водата
 - Селекторен блок за избор на функция (2T-4T) / 2 стъпката или 4 стъпки (такта)
 - Селекторен блок за активна електроклапана
 - Конектор за свързване на горелката
 - Предпазител ниско напрежение
 - Съединение за тръбата на газта
 - Съединение за тръбите на водата за горелката

- PL**
- Predkosk drutu
 - Lampka zadzialania termostatu
 - Czas trwania spawania
 - Regulacja napiecia luku
 - Wylacznik glówny
 - Bezpiecznik
 - Gniazda do podlaczania przewodu masy
 - Wtyczka do podlaczania podajnika drutu
 - Łącznik wielobiegowny niskiego napiecia dla podajnika drutu
 - Bezpiecznik systemu chłodzenia wodnego
 - Wtyczka przewodu zasilania z blokadą kabla
 - Łącznik 5-biegowny dla systemu chłodzenia wodnego
 - Przelicznik wyboru trybu funkcji przycisku uchwyty spawalniczej (2T/4T)
 - Szybkolącznik do polaczenia rur wody w uchwyty spawalniczym
- CZ**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Regulace napětí oblouku
 - Hlavní vypínač
 - Zásuvky pro připojení zemničného káblu
 - Zásuvka pro připojení podávče drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodního podávče drátu
 - Voľic funkcie tlačidla svařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka pro pripojení svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou svařovací pistole
- DK**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Regulacia napätia oblouku
 - Hlavný vypínač
 - Zásuvky pro připojení zemničného káblu
 - Zásuvka pro připojení podávče drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodního podávče drátu
 - Voľic funkcie tlačidla svařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka pro pripojení svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou svařovací pistole
- SK**
- Rychlost posuvu drátu
 - Kontrolka zásahu termostatu
 - Doba zvarania
 - Regulacia napätia oblouku
 - Glavný vypínač
 - Pojistka
 - Zásuvky na pripojenie zemničného kábla
 - Zásuvka na pripojenie podávača drátu
 - 5-polový konektor jednotky vodného podávača drátu
 - Voľic funkcie tlačidla zvařovací pistole (2T-4T)
 - Čistota aktívacie elektrického ventilu
 - Rychlospojka na pripojenie svařovací pistole
 - Nizkonapätová pojistka
 - Spojka plynovej hadice
 - Rychlospojky pro hadice s vodou zvařovací pistole
- SI**
- Hitrost žice
 - Lučka za opozorilo o posegu termostata
 - Čas varjenja
 - Regulacija napetosti loka
 - Glavna stikalo
 - Varnovalka
 - Vizkičnica za povezavo masnega kabla
 - Vizkičnica za povezavo podajnika žice
 - Večpolni nizkonapetostni priključek za varjalniški žice
 - Učistilnik za sklop vodnega hlajenja
 - Hitri spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka
- RO**
- Viteza sârmei
 - Lampă de intervenție a termostatalui
 - Temp de sudare
 - Lučka za signaliziranje aktivneja elektroventil
 - Hitel priključek za priključevanje baterije
 - Hitel priključek za priključevanje elektroodnoga držala
 - Hitel priključek za spoj vodnega hlajenja
 - Hitel spoje za cev za dovajanje vode na elektroodno držalo
 - Brzina žice
 - Lampa intervencije termostata
 - Učtivo varjenja
 - Regulacija napona luka
 - Opća spojka

FIG. B



FUSE T A ● 10

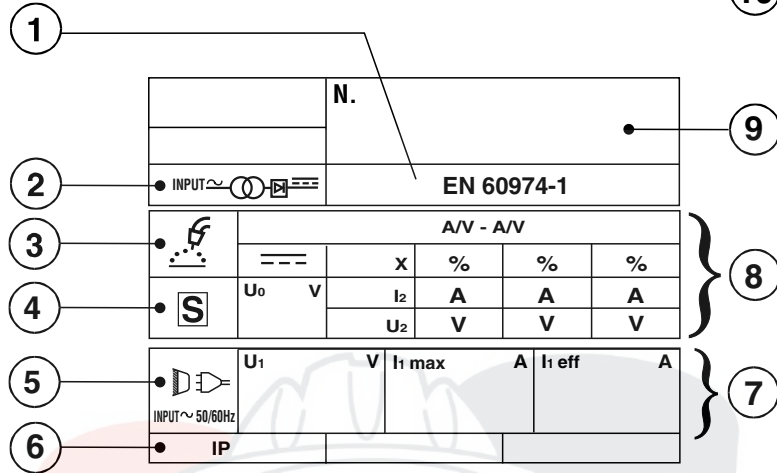


FIG. C

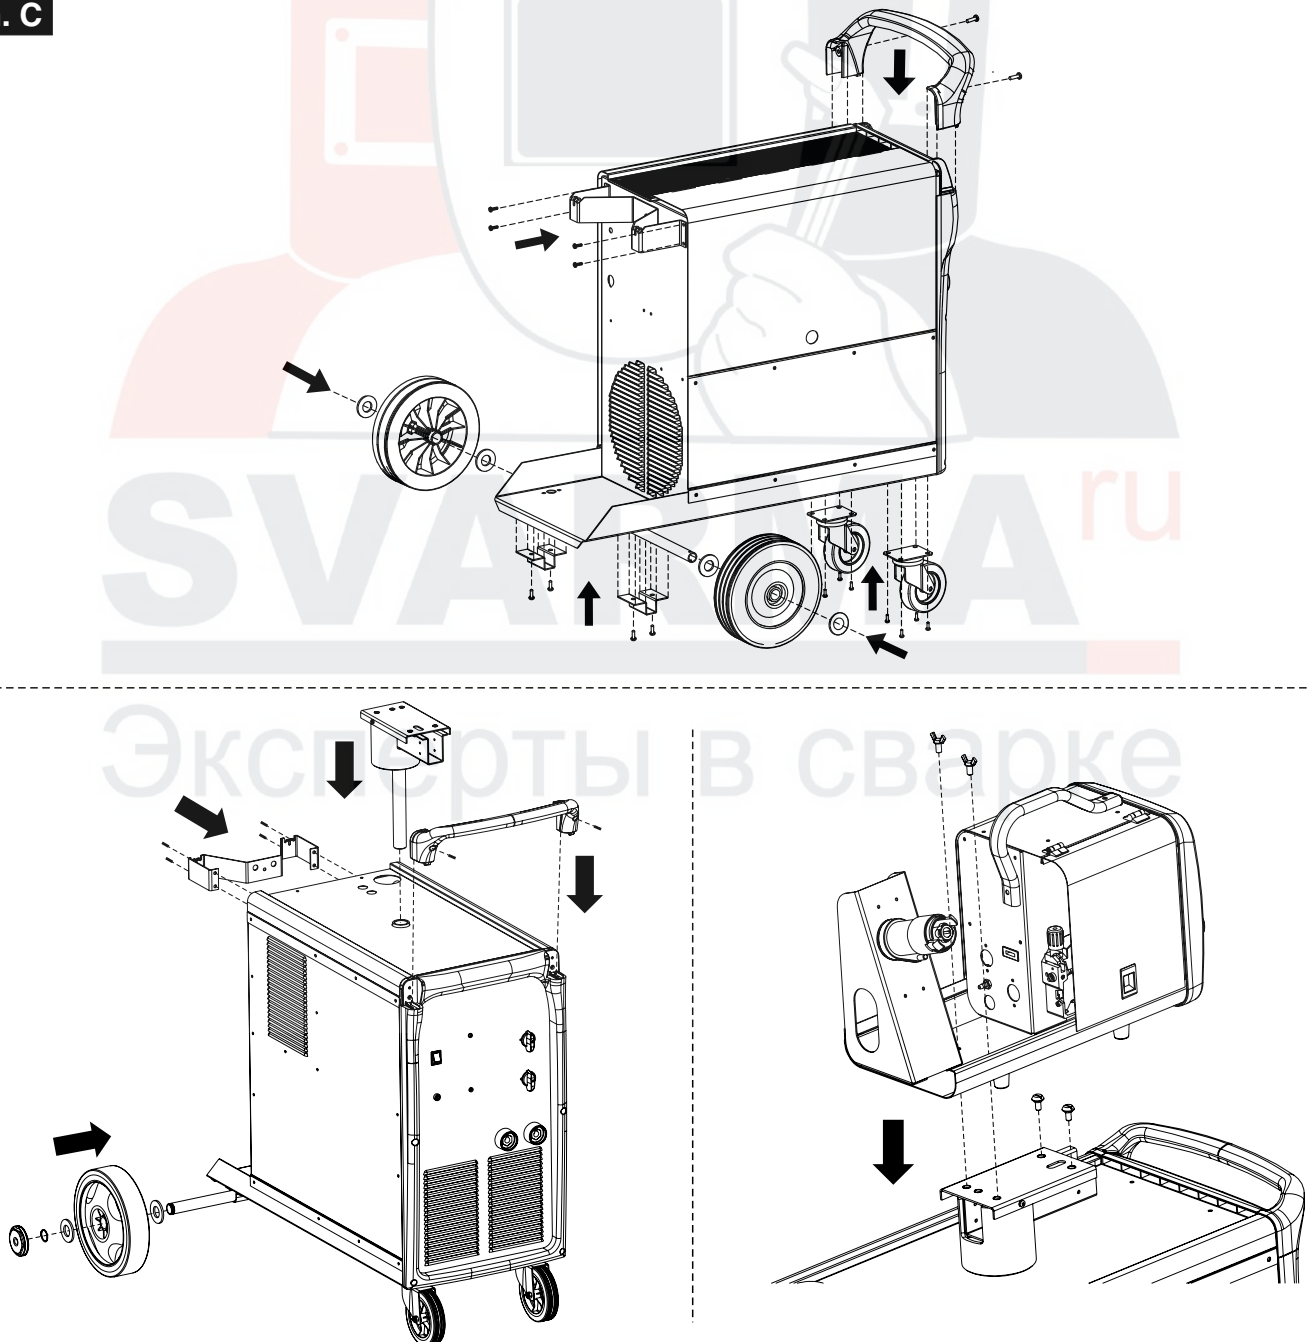
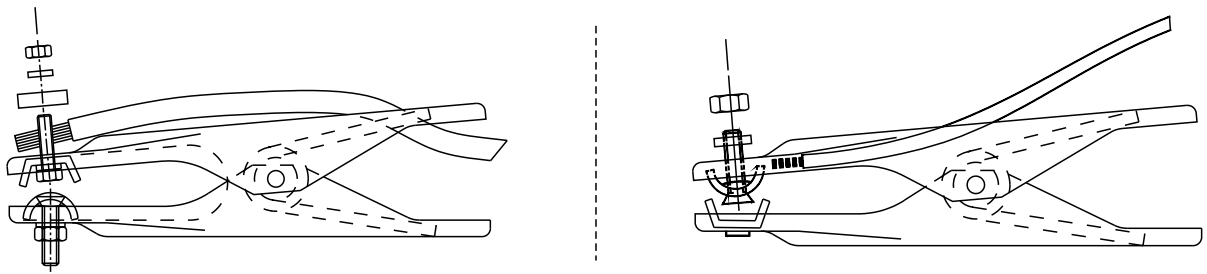
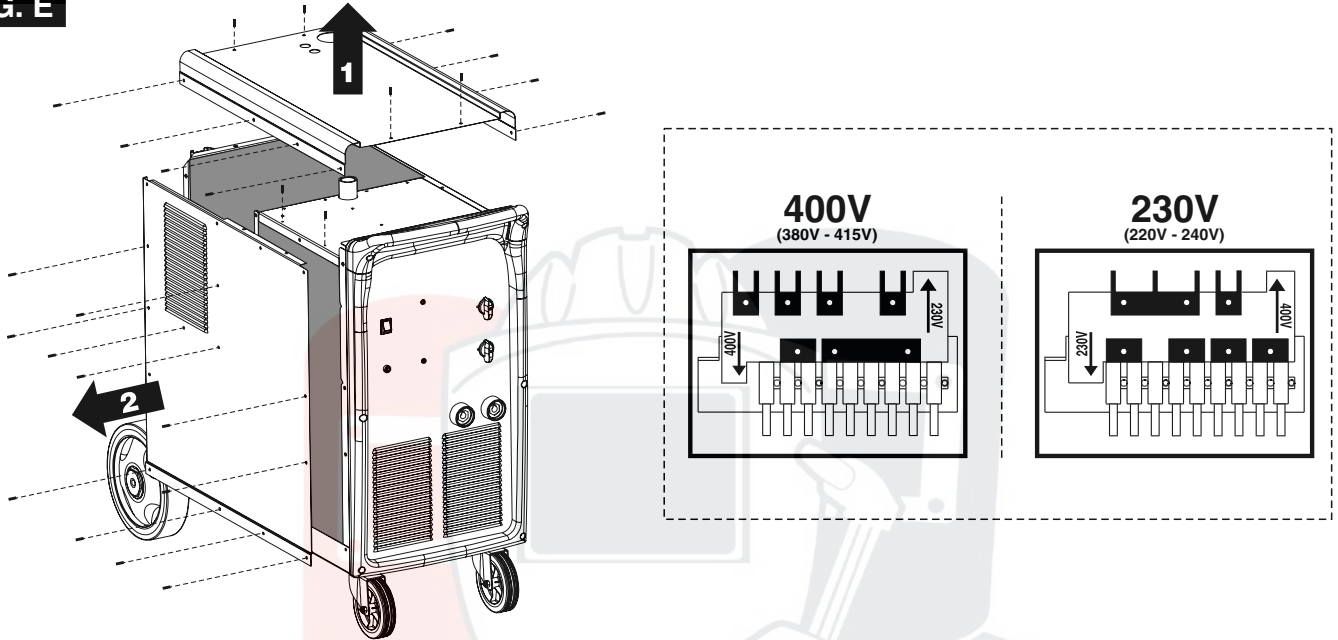
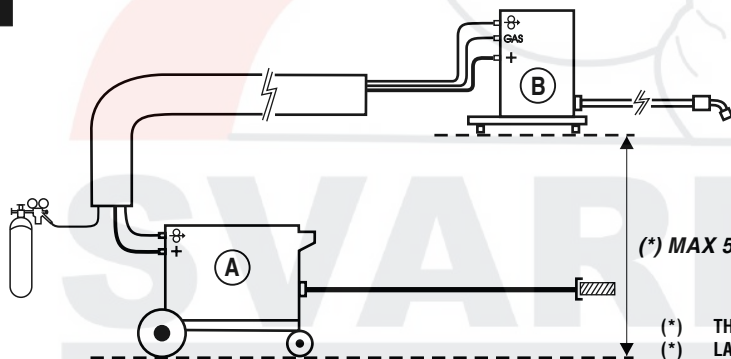


FIG. D**FIG. E****FIG. F**

(A) POWER SOURCE / SORGENTE DI CORRENTE

(B) WIRE FEEDER / ALIMENTATORE DI FILO

(*) MAX 5m

(*) THIS LIMITATION IS ONLY VALID FOR WATER-COOLED TORCHES.
 (*) LA LIMITAZIONE È VALIDA SOLO NEL CASO DI TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA.

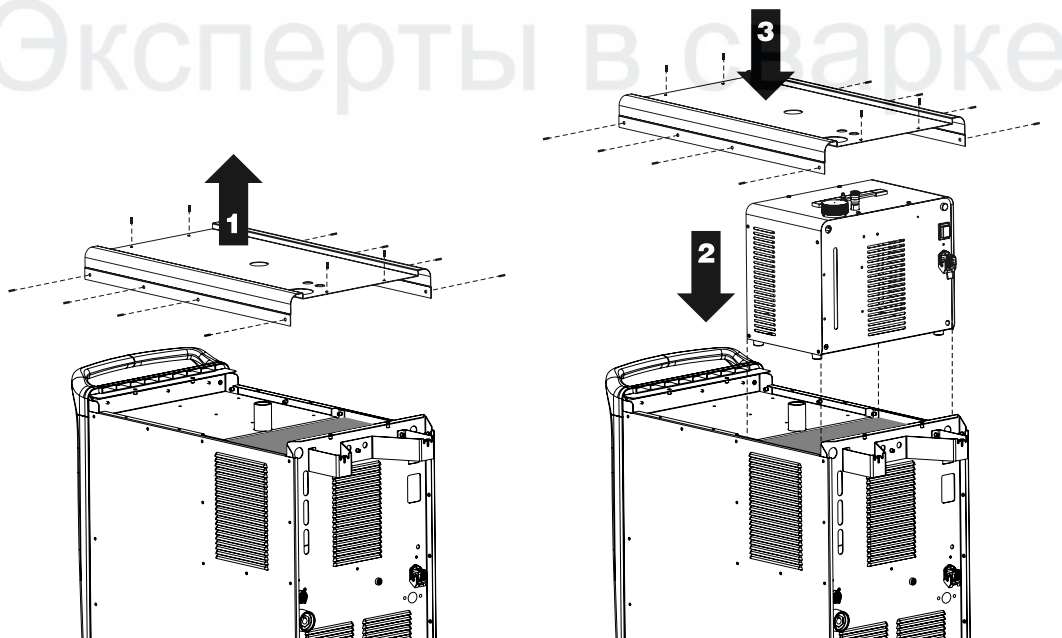
FIG. G

FIG. H

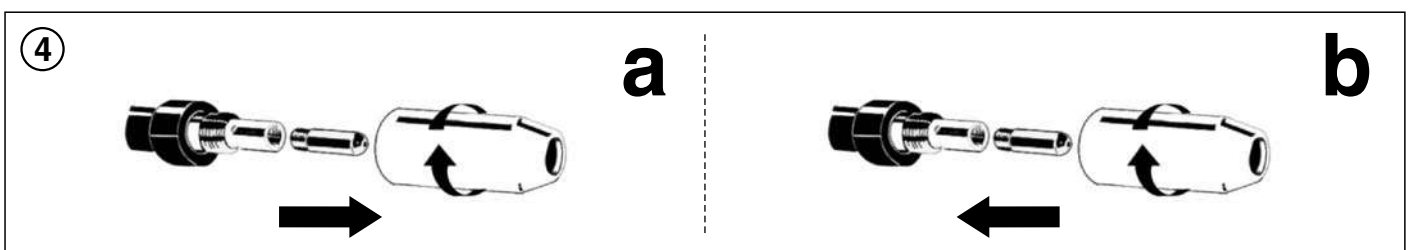
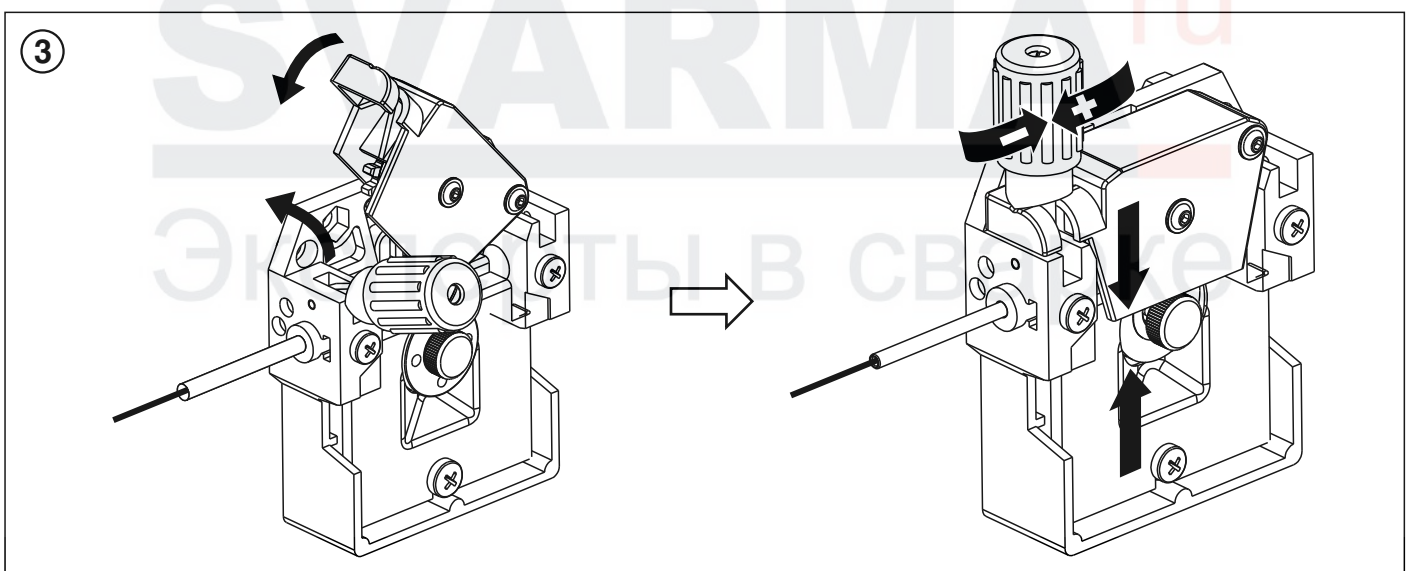
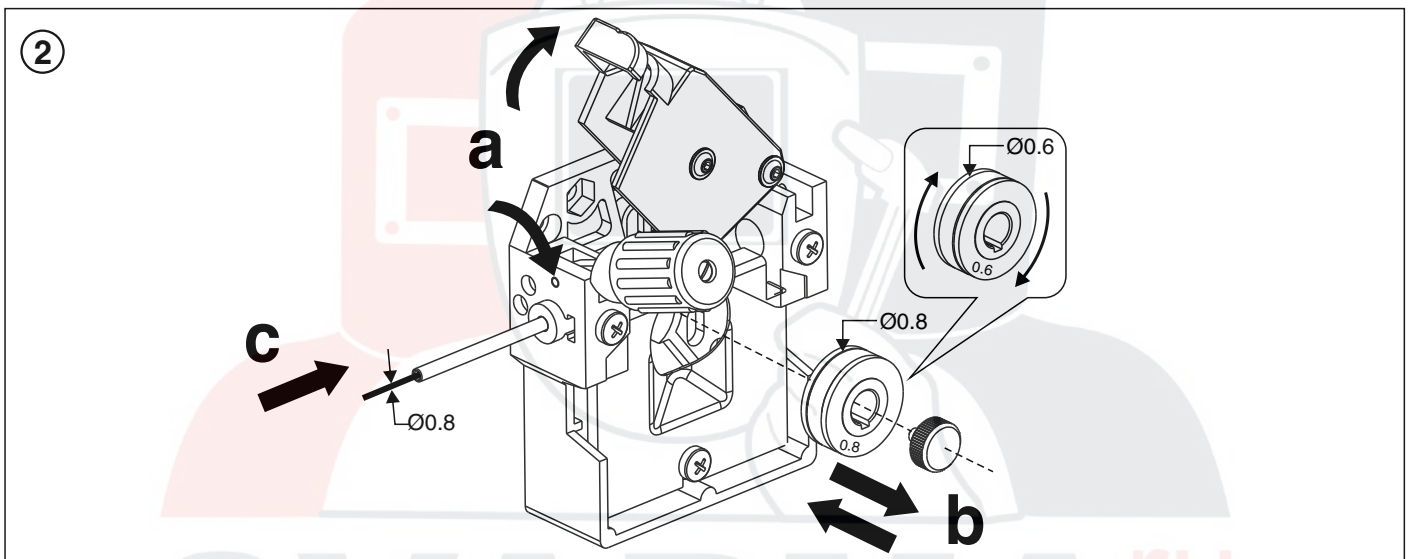
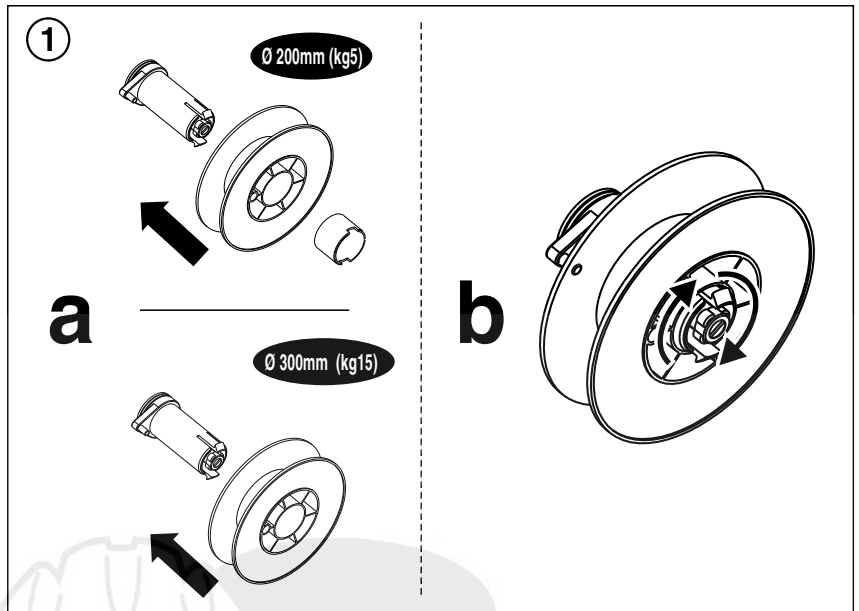


FIG. H1




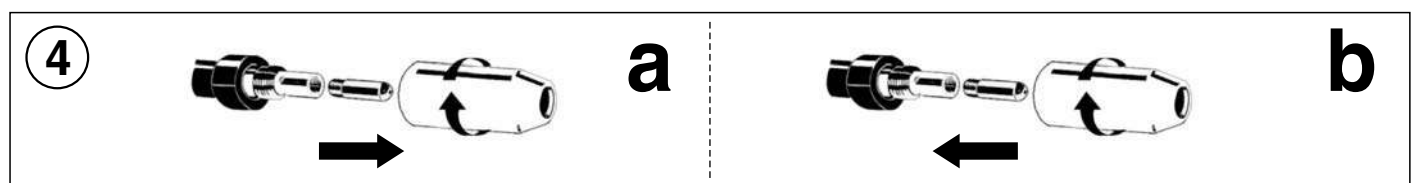


FIG. H2







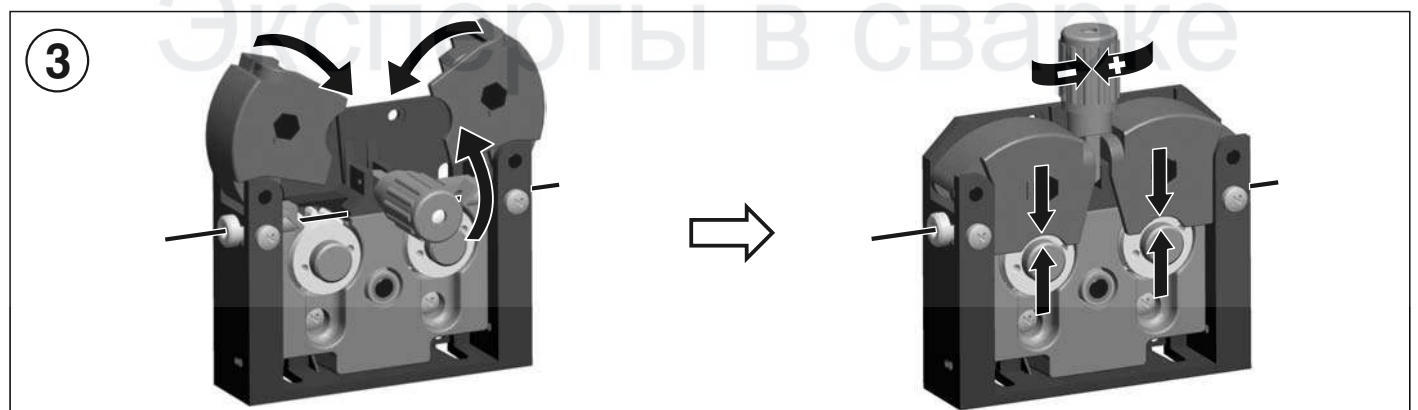

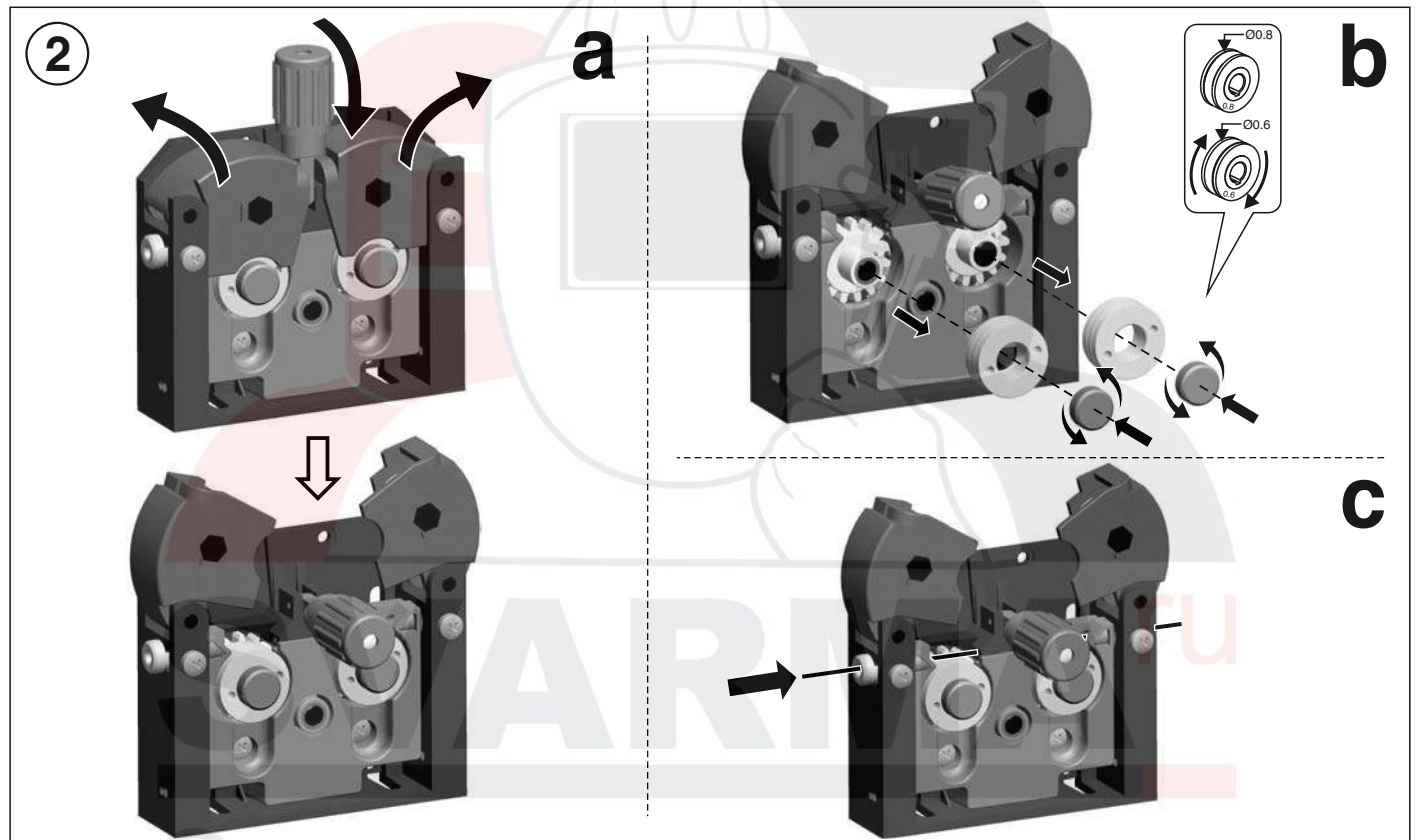

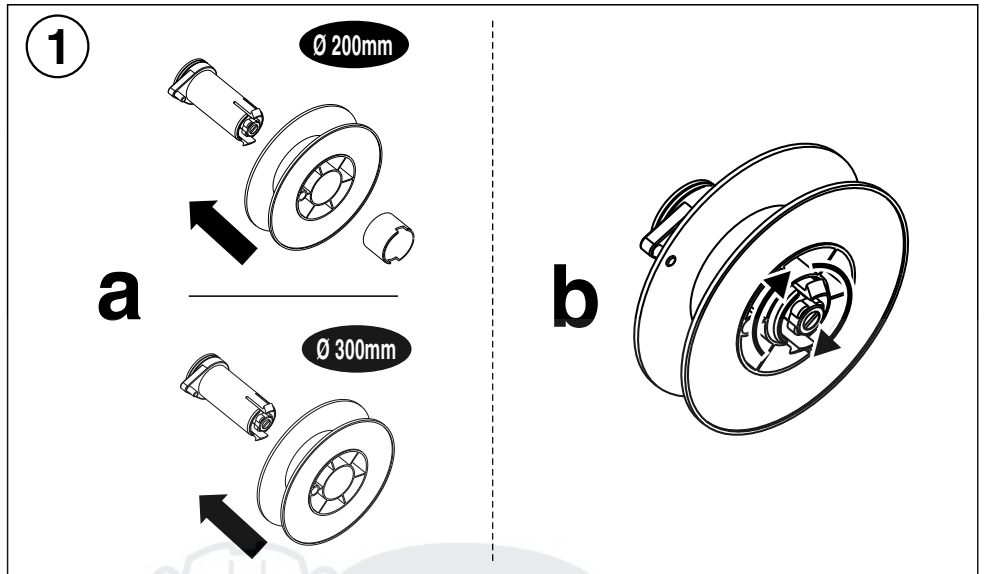


 


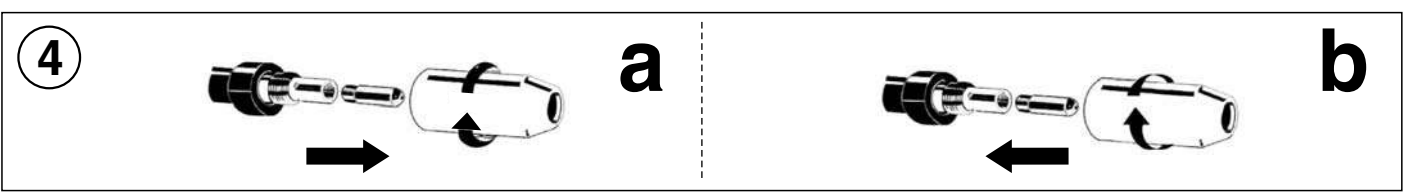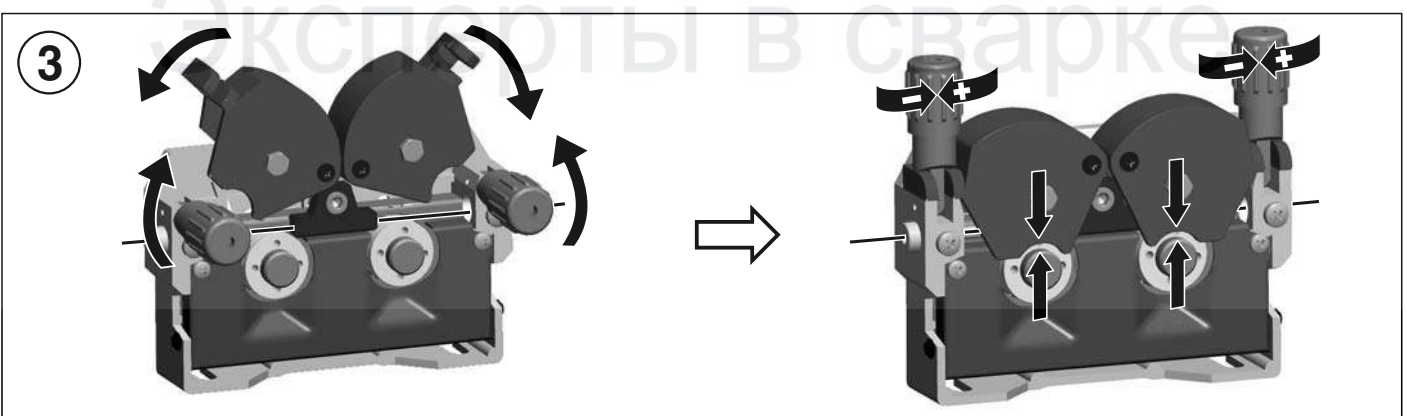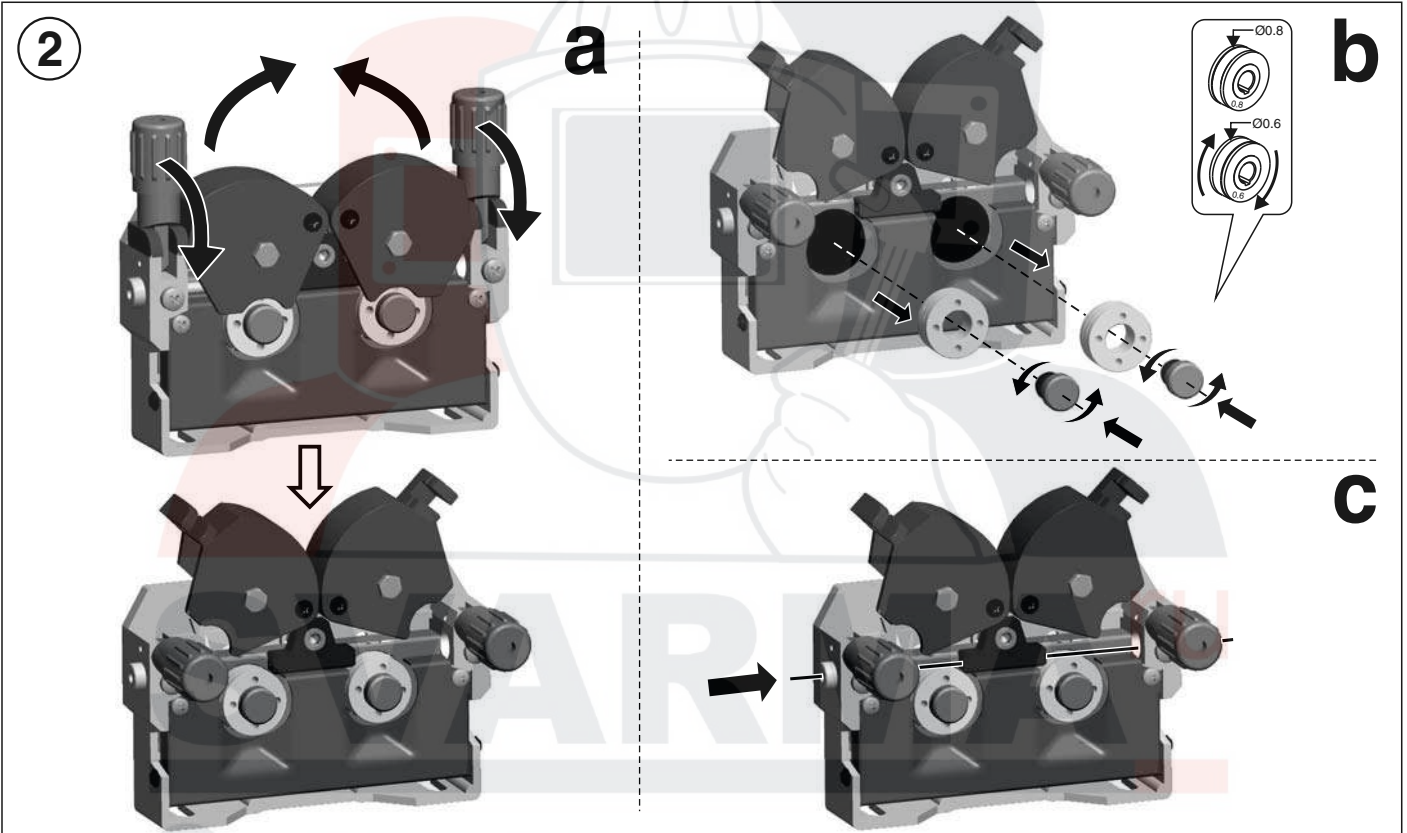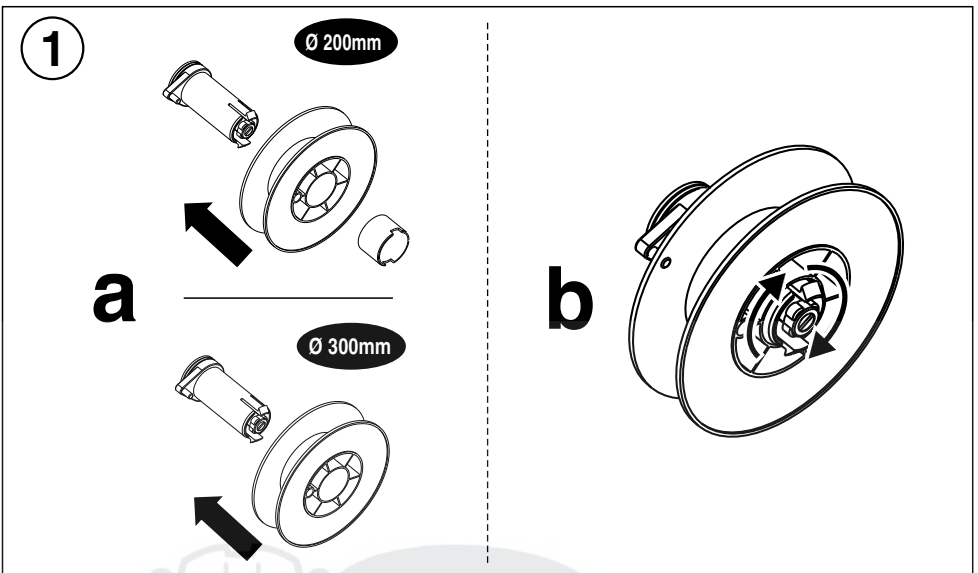FIG. I

**WELDING MACHINES OUTPUT CURRENT VERSUS SWITCH POSITIONS -
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI USCITA DELLA SALDATRICE**

3 ~	I₂ max (A)										
	200	20A	40A	60A	80A	110A	140A	170A	200A (max 220A)	----	----
	240	30A	45A	60A	80A	110A	140A	160A	180A	210A	240A (max 270A)















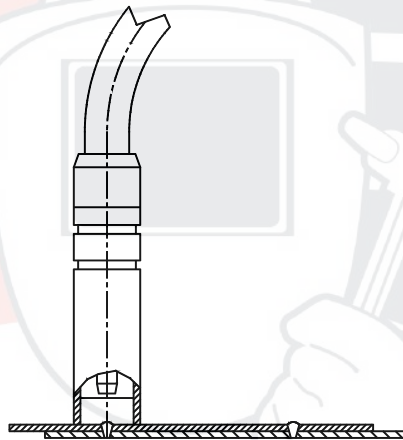
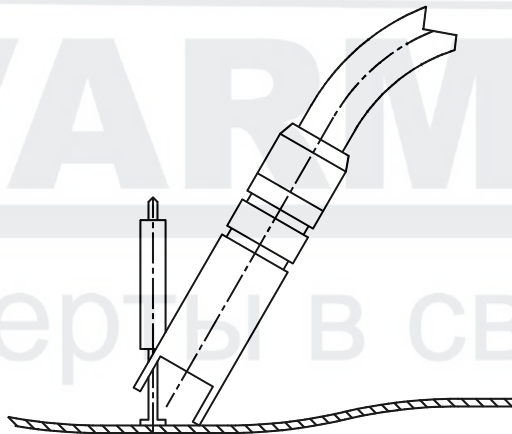
3 ~	I₂ max (A)							
	300	40A	50A	60A	75A	90A	110A	
		140A	160A	190A	210A	250A	300A	
	400	50A	60A	70A	80A	90A	100A	
		120A	140A	160A	180A	200A	220A	
		240A	270A	300A	340A	360A	400A	
	420	45A	50A	60A	70A	80A	90A	
		115A	130A	150A	170A	190A	210A	
		240A	265A	310A	345A	380A	420A	

FIG. L**INDICATIVE VALUES FOR WELDING CURRENT (A) / VALORI ORIENTATIVI CORRENTI DI SALDATURA (A)**

DIAMETRO DEL FILO (mm) WIRE DIAMETER	0,6	0,8	1	1,2	1,6
Acciai al carbonio e basso legati / Carbon and mild steels					
SHORT ARC	30 ÷ 90	40 ÷ 170	50 ÷ 190	70 ÷ 200	100 ÷ 210
SPRAY ARC	/	160 ÷ 220	180 ÷ 260	130 ÷ 350	200 ÷ 450
Acciai inossidabili / Stainless steel					
SHORT ARC	/	40 ÷ 140	60 ÷ 160	110 ÷ 180	/
SPRAY ARC	/	/	140 ÷ 230	180 ÷ 280	230 ÷ 390
Alluminio e leghe / Aluminium and alloys					
SHORT ARC	/	50 ÷ 75	90 ÷ 115	110 ÷ 130	130 ÷ 170
SPRAY ARC	/	80 ÷ 150	120 ÷ 210	125 ÷ 250	160 ÷ 350

FIG. M**FIG. N****FIG. O**